


UWAGA
- Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zdemontować szyldy , anteny oraz tablice informacyjne.
- Stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć folią.
- Elewację i balkony oczyścić i zmyć wodą.

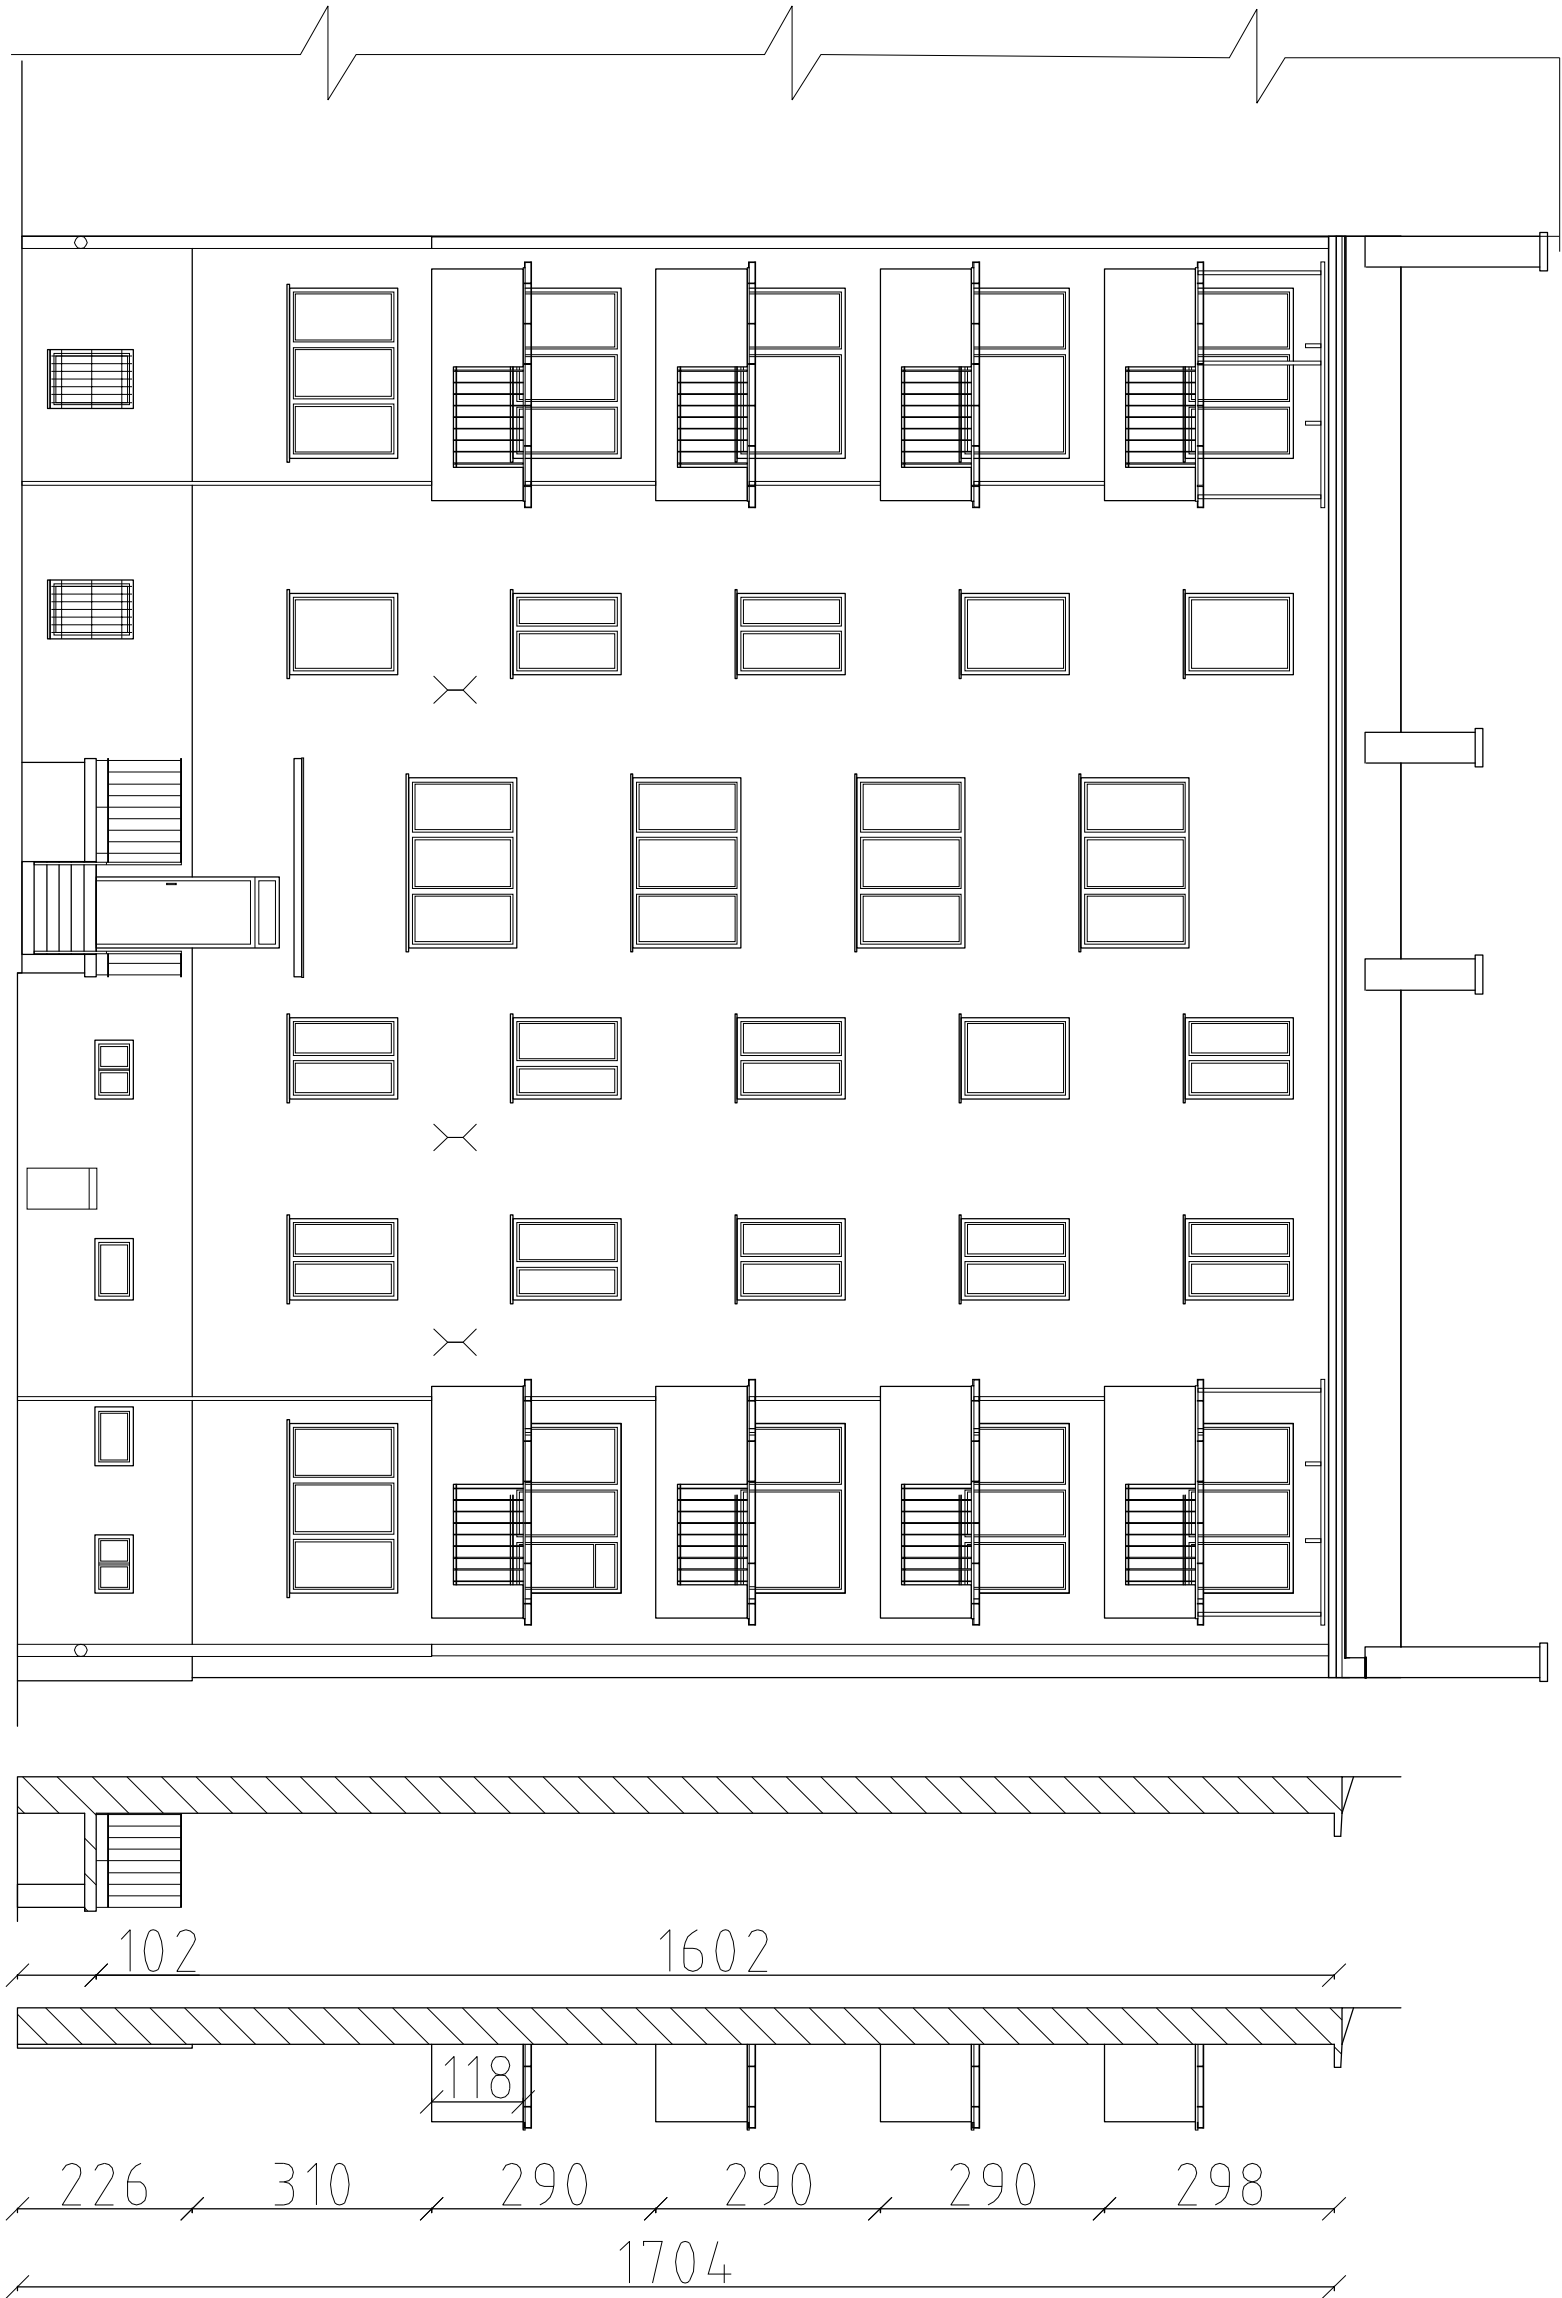

Ocena stanu technicznego istniejącej elewacji:

- 1) Tynki na elewacji w stanie dobrym, uzupełnić ubytki i oczyścić.
- 2) Tynki na balkonach w stanie średnim, uzupełnić ubytki i oczyścić.
- 3) Parapety w stanie średnim, do wymiany.
- 4) Daszek drzwi wejściowych w stanie średnim, pokrycie do wymiany .
- 5) Drzwi wejściowe w stanie dobrym , pozostawić
- 6) Konstrukcja stalowa, barierki i balustrady balkonowe i ganku wejścia w stanie średnim, do oczyszczenia ,podać renowacji.
- 7) Rura spustowa i odpływy balkonowe w stanie złym, do likwidacji.
- 8) Obróbki blacharskie balkonów i ogniomuru w stanie średnim , do wymiany.
- 9) Pokrycie daszków IV piętra w stanie złym, do wymiany.
- 10) Okna piwniczne drewniane do wymiany.
- 11) Ściany fundamentowe w stanie średnim, wykonać izolację poziomą i pionową.

Powierzchnia elewacji = 277,92 m2
Powierzchnia cokołu = 41,64 m2
Pow. murków balkonowych = 94,4 m2

Biurowo-usługowe
"W P R O J E K T"
Łukasz Władysław

Tytuł rysunku:
Widok elewacji tylnej 1
-stan istniejący.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Asystent proj.	Łukasz Władysław		podpis
Sprawdzący	Paweł Włarż	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		ślad
Lokalizacja			1 : 100
ul. Orzeszkowej 32 ; 50-311 Wrocław			rys. nr 3
inwestor			data
Współpraca Mieszkaninów przy ul. Orzeszkowej 32, we Wrocławiu.			01.02.2021